



改善箇所説明図




バッテリー切断ユニットからの48V接点




ボディアース端子

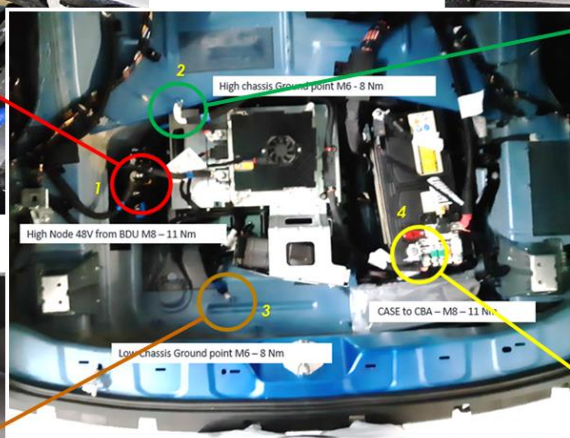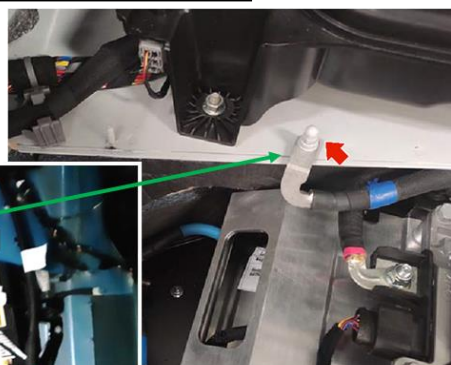

ラゲージルーム下部

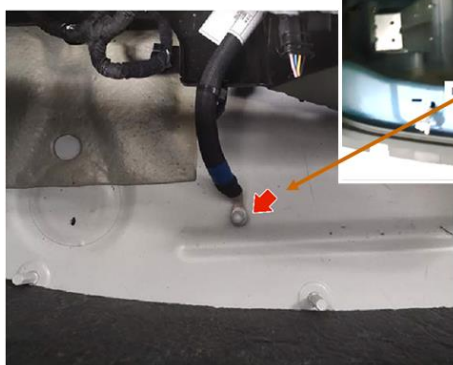

ボディアース端子

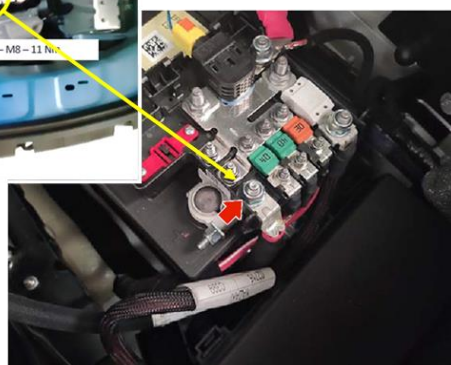

補助バッテリーモジュール プラス端子

不具合の内容

48 ボルトハイブリッドシステムにおいて、プラス端子および、アースケーブル端子の締め付けが不適切なため、接触不良となるものがある。そのため、ハイブリッドシステム不具合の警告が表示され、最悪の場合、接触抵抗が増えることで発熱し、火災にいたるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、プラス端子とアースケーブル端子の締め付けを確認する、締め付けが不十分であった場合、発熱による損傷を確認し、損傷が確認された場合は損傷部品の交換もしくは損傷個所の修理を行う。

注： は対策する部品を示す

作業終了の識別

12V バッテリーのプラス側端子保護カバーに白色のペイントを塗布する。